

건축물 석면 지도

[이일여자고등학교-(목련관)]

전북 익산시 평동로7길 30



(주) 알 파 석 면 연구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332

이일여자고등학교-(목련관) 1층

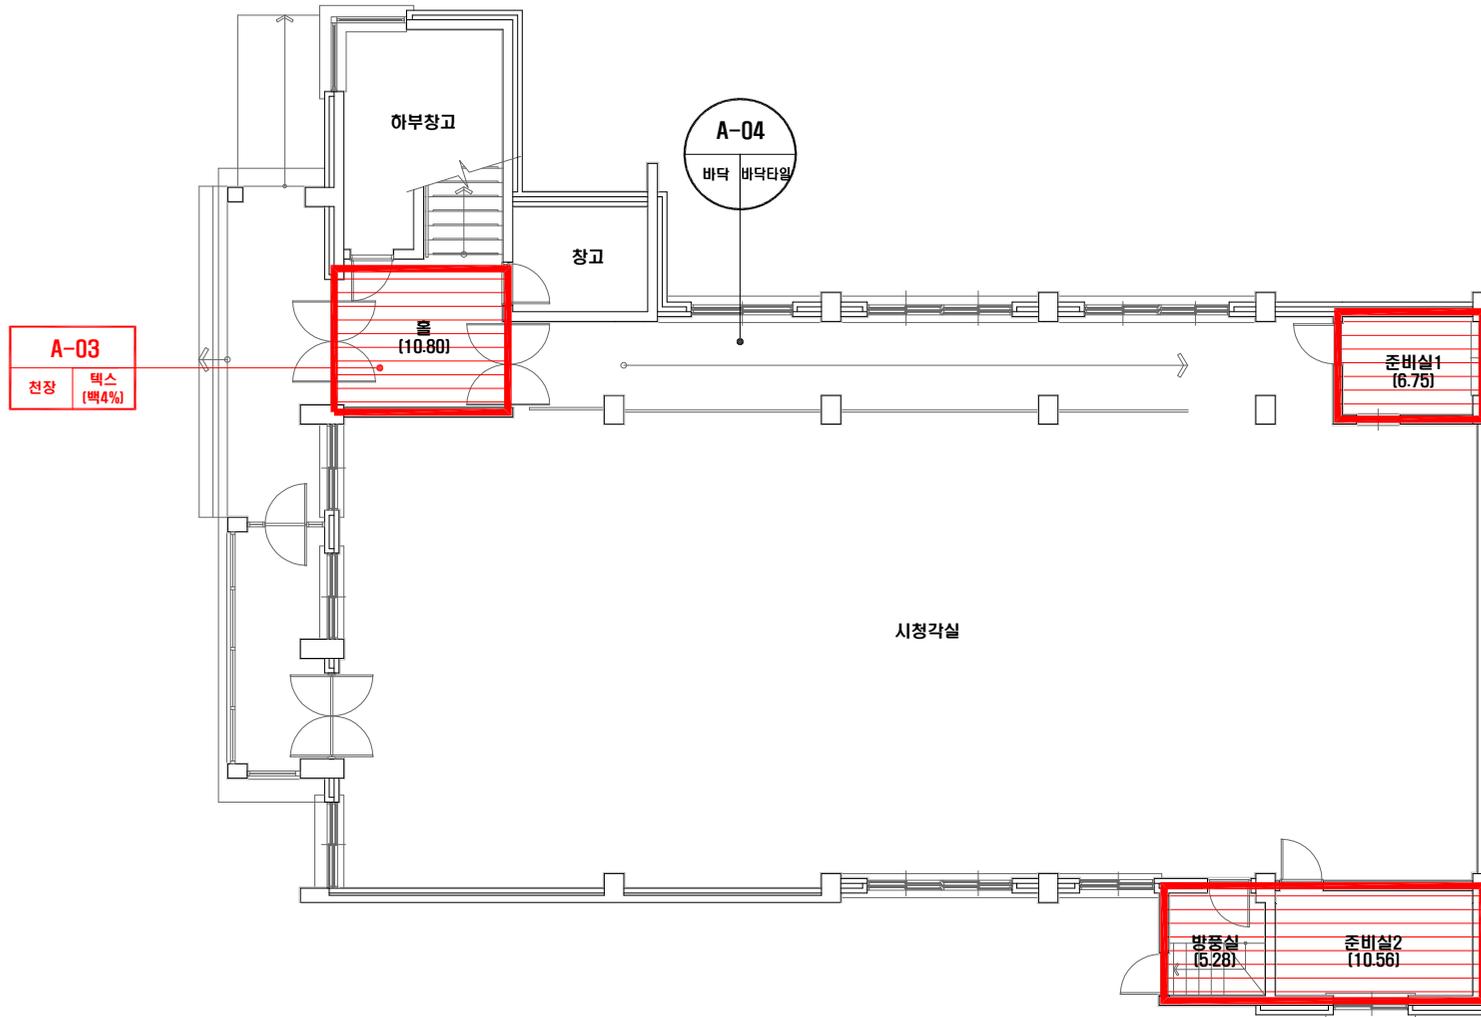

건축자재별 그림 범례




건축자재 인식표



·건축물명: 이일여자고등학교
 ·건축물소재지: 전북 전북 익산시 팽동로7길 30
 ·도면번호: 14-08-23-01
 ·석면조사기관: (주)알파석면연구소
 ·석면분석기관: (주)알파석면연구소
 ·조사일자: 2014.08.23.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-03	1층 물 천장	텍스	1층 물, 방풍실, 준비실1, 준비실2 천장	33.39 m ²	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

이일여자고등학교-(목련관) 2층

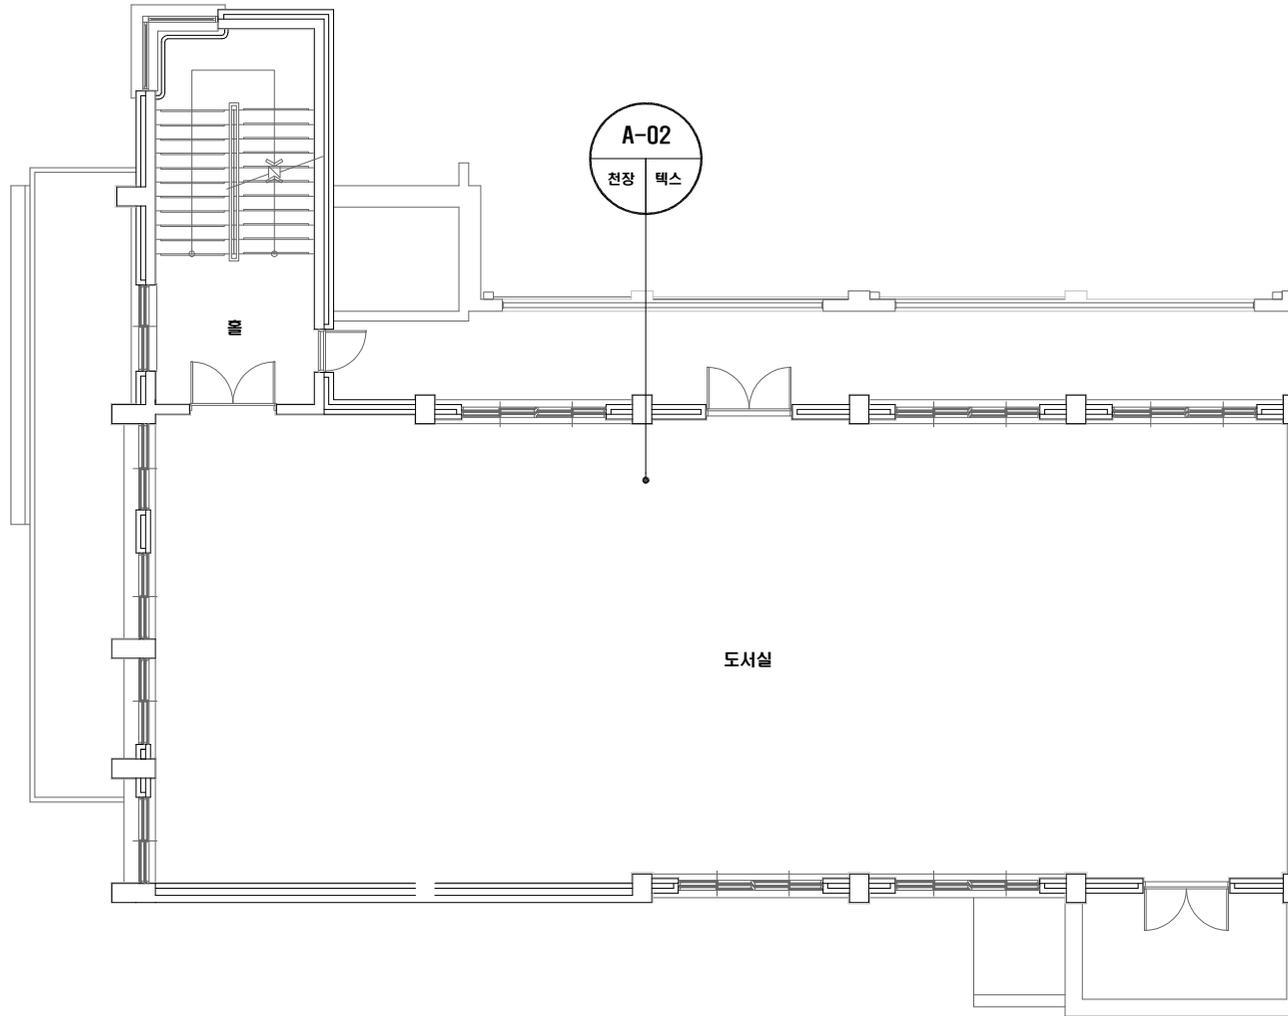

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
폼질재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치	건축자재 (영유물)
-------	------------

석면 함유 시료


시료 번호

시료 위치	건축 자재
-------	-------

석면 비함유 시료

- 건축물명 : 이일여자고등학교
- 건축물소재지 : 전북 전북 익산시 평동로7길 30
- 도면번호 : 14-08-23-02
- 석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- 석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- 조사일자 : 2014.08.23.

이일여자고등학교-(목련관) 3층

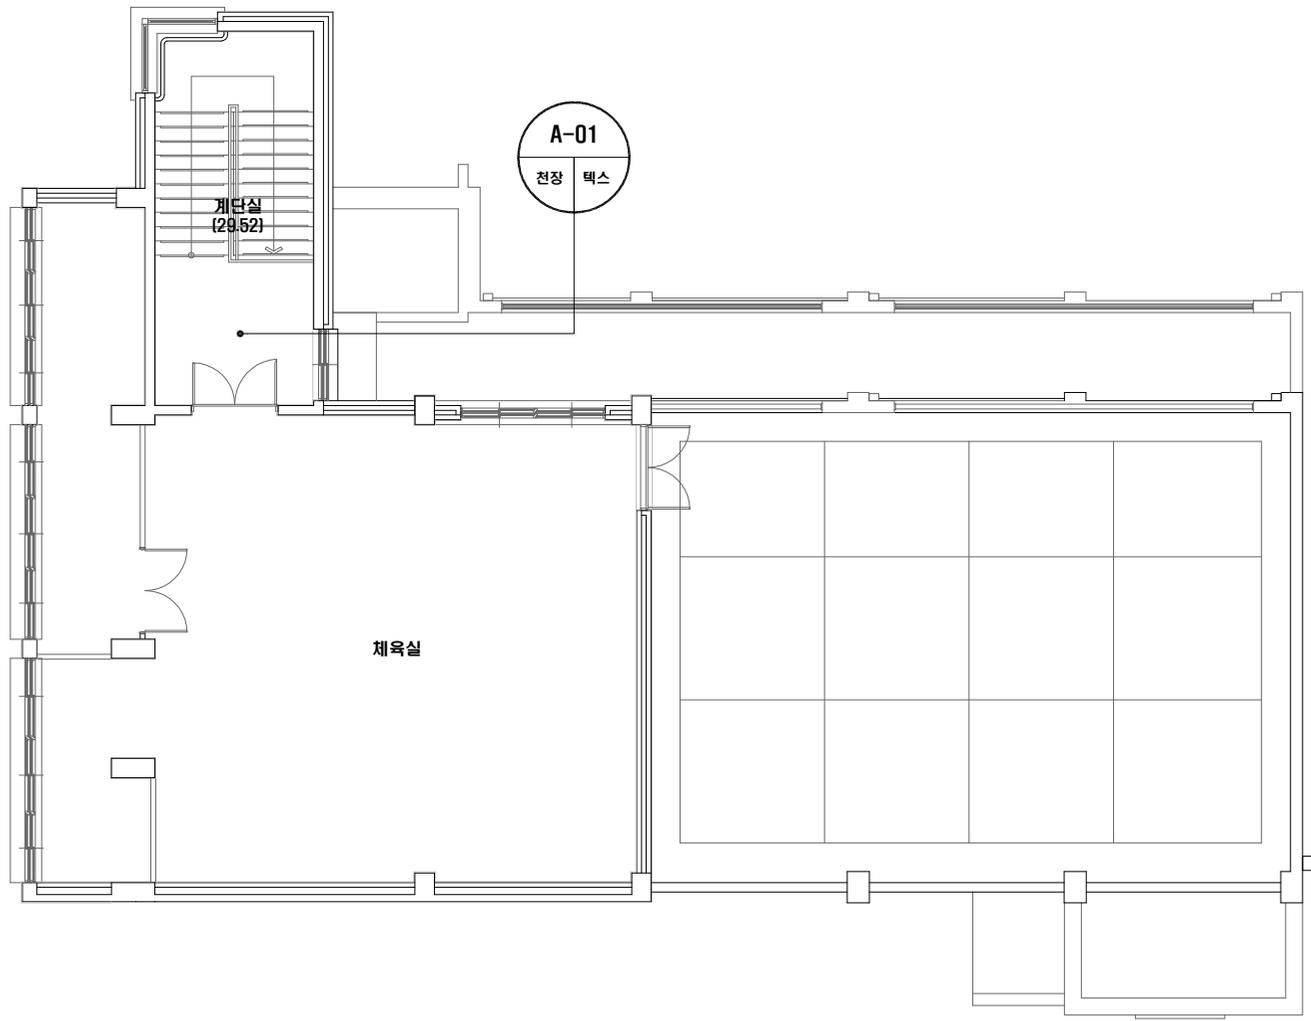

건축자재별 그림 범례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
폼질재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치	건축자재 (영유물)
-------	------------

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치	건축자재
-------	------

석면 비함유 시료

·건축물명 : 이일여자고등학교

·건축물소재지 : 전북 전북 익산시 평동로7길 30

·도면번호 : 14-08-23-03

·석면조사기관 : (주)알파석면연구소

·석면분석기관 : (주)알파석면연구소

·조사일자 : 2014.08.23.