


2018.1.6 ~ 2018.1.9
정제 석면 제거

< 문화초등학교 주2 별관동 3층 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주2 C-4	4-2반 교실 천장	텍스(전장제)	3층-옥실층 텍스 전장제	784.00 m ²	텍스면	5%	11점	낮음	* 비산성파 손상 시 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
주2 C-5	5-2반 교실 천장	텍스(전장제)	3층 5-2반 교실 텍스 전장제		텍스면	5%	11점	낮음	* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
주2 C-6	6-1반 교실 천장	텍스(전장제)	3층 6-1반 교실 전장제		텍스면	6%	11점	낮음	* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수
	옥주 화장실 칸막이	큐비틀(칸막이)	1-3층 옥주 화장실 큐비틀 칸막이	18.00 m ²	텍스면	10%	8점	낮음	* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
	복도 벽	법라이트(벽재)	1-3층 법라이트 벽재	15.12 m ²	텍스면	8%	11점	낮음	* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축자재 그림 범위

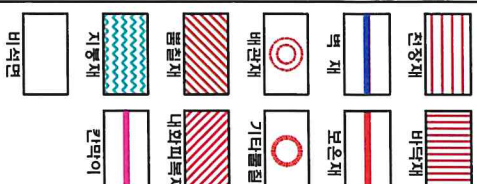

*건축자재 인식표

시료 번호	시료 위치	건축자재
		(원우회)

석면 함유 시료



석면 비함유 시료

*건축물 명 :

주2 별관동

*건축물 소재지 :

전북 군산시 문화동

문화안길 51

*석면 조사, 분석 기관 :

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.19

*중 구 분 : 지하3층

*중 별 연면적 :

898.21 m²