

건축물 석면 지도

[부안제일고등학교(농업실습실)]


전북 부안군 행안면 춘헌길 1




(주) 알 파 석 면 연 구 소
Alpha an institute

전주시 덕진구 둔사평서로 12(덕진동1가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332


부안제일고등학교(농업실습실) 1층

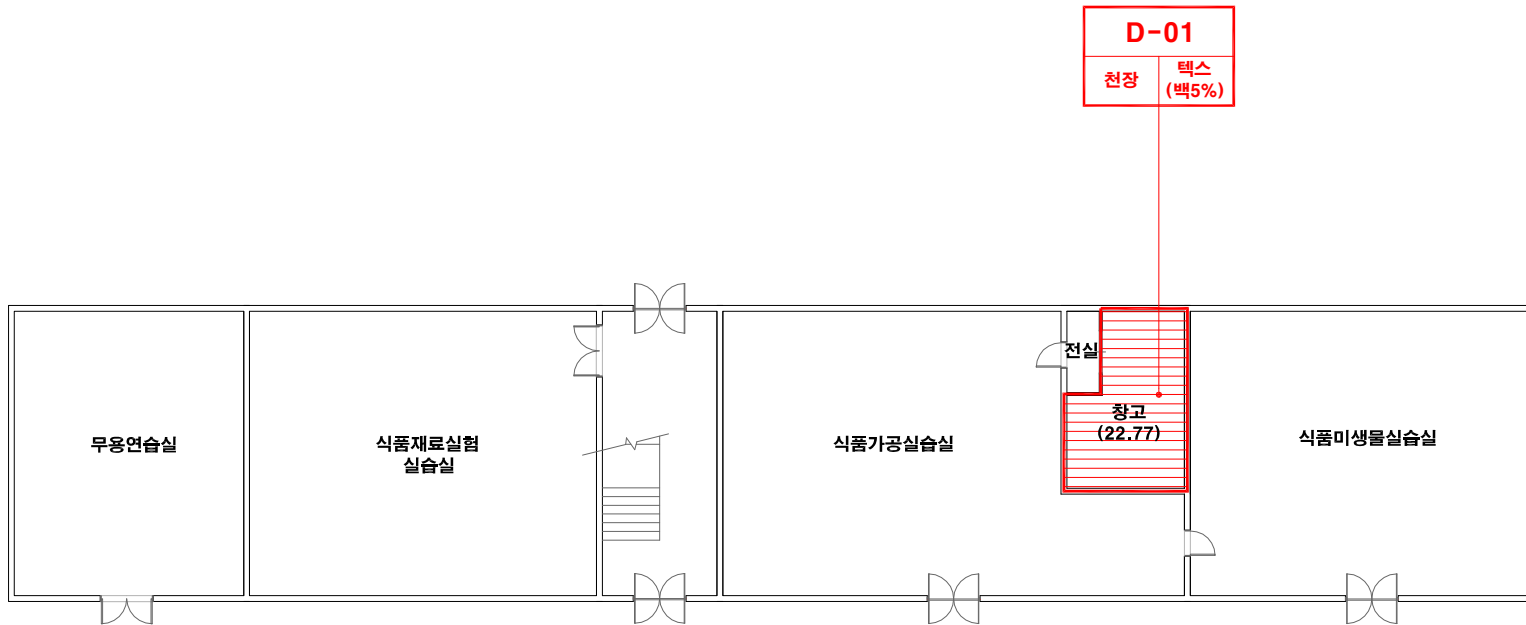

건축자재별 그림 범례

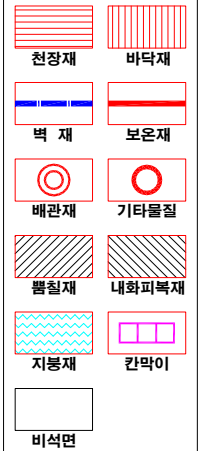

*건축자재 인식표



***건축물명:**
 부안제일고등학교
 (농업실습실)
***건축물소재지:**
 전북 부안군 행안면
 춘현길 1
***도면번호:**
 14-11-20-01


***석면조사기관:**
 (주)알파석면연구소

***석면분석기관:**
 (주)알파석면연구소

***조사일자:**
 2014.11.20.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-01	1층 창고 천장	텍스	1층 창고 천장	22.77 m ²	백석면	5%	2	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행


부안제일고등학교(농업실습실) 2층

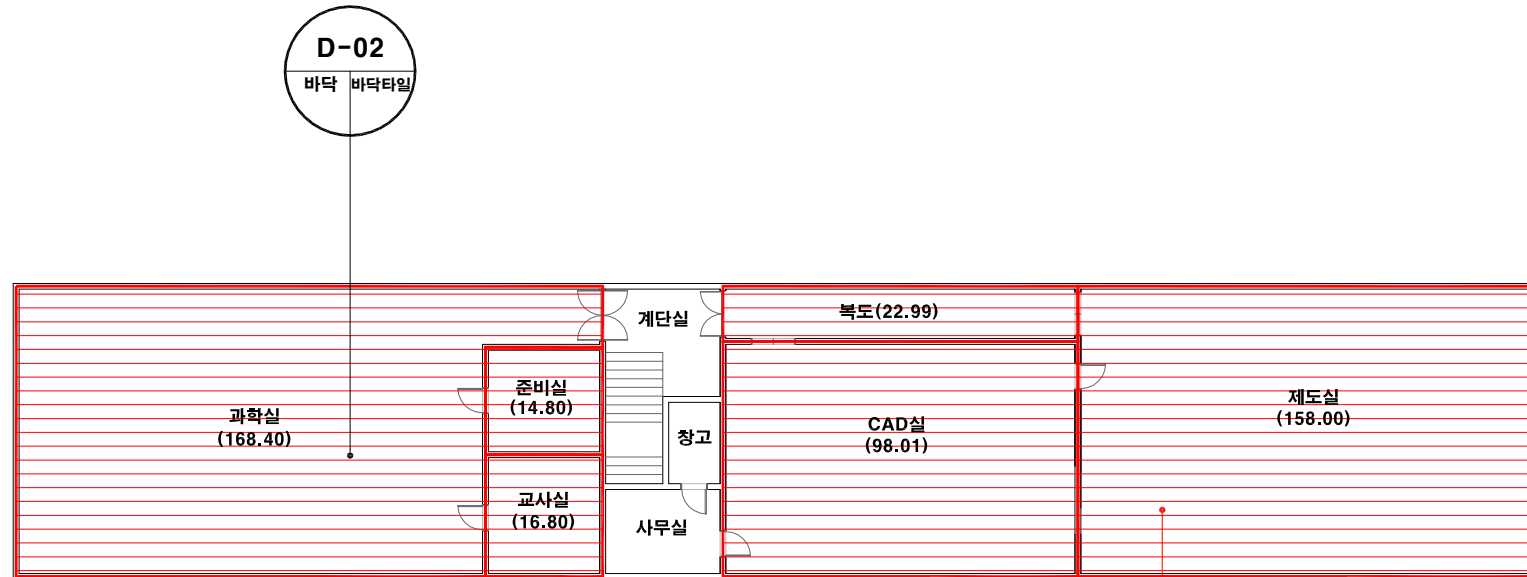

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표



* 건축 물 명 :
부안제일고등학교
(농업실습실)
* 건축물 소재지 :
전북 부안군 행안면
춘현길 1
* 도 면 번 호 :
14-11-20-02

* 석면 조사 기관 :
(주)알파석면연구소

* 석면 분석 기관 :
(주)알파석면연구소

* 조사일자 :
2014.11.20.

D-03

천장 텍스 (백4%)

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-03	2층 제도실 천장	텍 스	2층 과학실, 준비실, 교사실, 복도, CAD실, 제도실 천장	479.00 m ²	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행