

건축물 석면 지도

[부안제일고등학교(목공실동)]


전북 부안군 행안면 춘헌길 1



(주) 알 파 석 면 연 구 소
Alpha an institute

전주시 덕진구 돌사평서로 12(덕진동1가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332

부안제일고등학교(목공실동) 1층

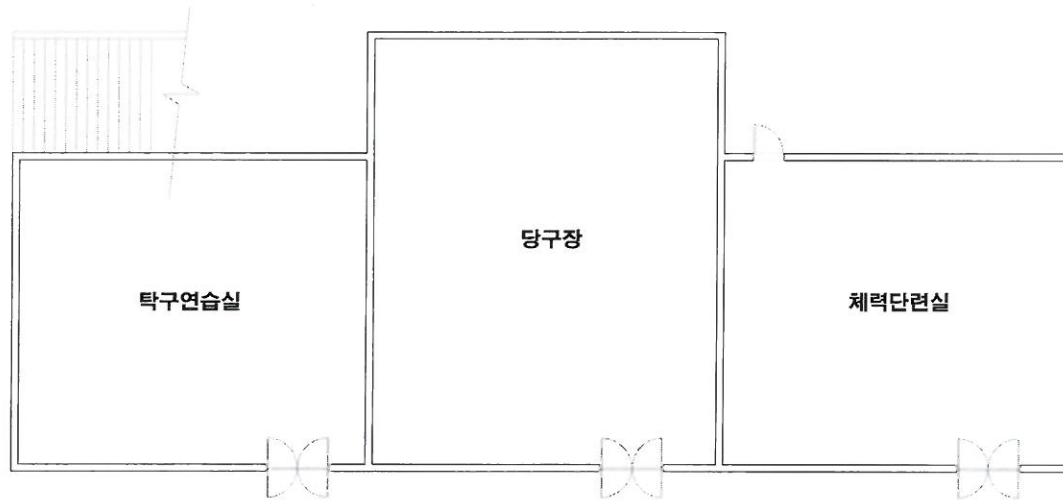

건축자재별 그림 범례

 천장재	 바닥재
 벽 재	 보온재
 배관재	 기타물질
 뽀칠재	 내화피복재
 지붕재	 칸막이
 비석면	

*건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (일부)


석면 함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축 자재

석면 비함유 시료

- *건축물명 : 부안제일고등학교 (목공실동)
- *건축물소재지 : 전북 부안군 행안면 춘현길 1
- *도면번호 : 14-11-20-01
- *석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- *석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- *조사일자 : 2014.11.20.


부안제일고등학교(목공실동) 2층

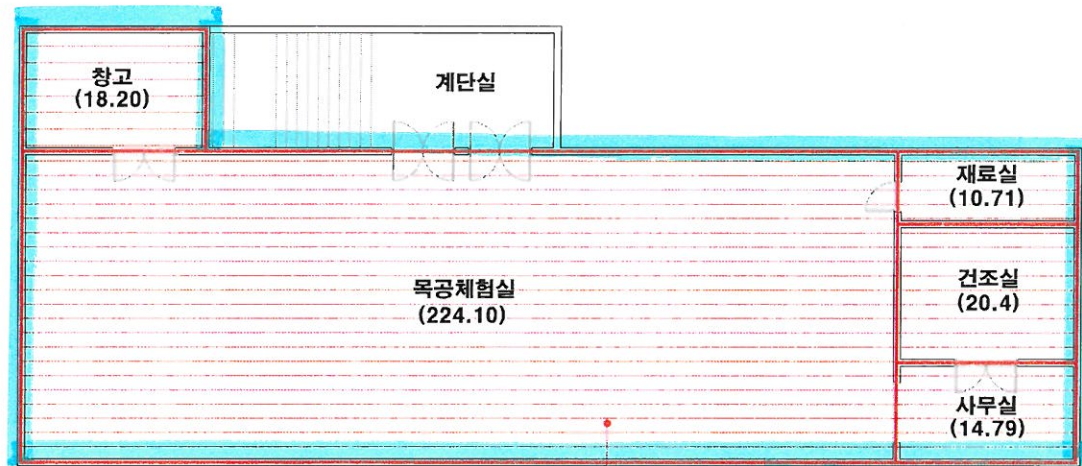

E-01
천장 텍스 (백4%)

공시기간 2015. 12. 1. ~ 12. 31.
석면건축자재 전정재
재개면적 288.2 m²

건축자재별 그림 범위

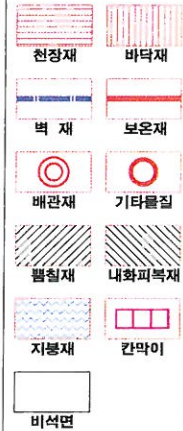

*건축자재 인식표

시료 번호
시료 위치 (정유물)
석면 함유 시료

시료 번호
시료 위치 건축 자재
석면 비함유 시료

*건축물명 : 부안제일고등학교 (목공실동)
*건축물 소재지 : 전북 부안군 행안면 춘원길 1
*도면번호 : 14-11-20-02

*석면 조사 기관 : (주)알파석면연구소

*석면 분석 기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.11.20.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
E-01	2층 목공체험실 천장	텍스	2층 목공체험실, 재료실, 건조실, 사무실, 창고 천장	288.20 m ² 입음	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사 등 건축을 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행