

건축물 석면 지도

[부안제일고등학교(조선응용기계과)]

전북 부안군 행안면 춘헌길 1



(주) 알 파 석 면 연 구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평서로 12(덕진동1가)


TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332


부안제일고등학교(조선응용기계과)

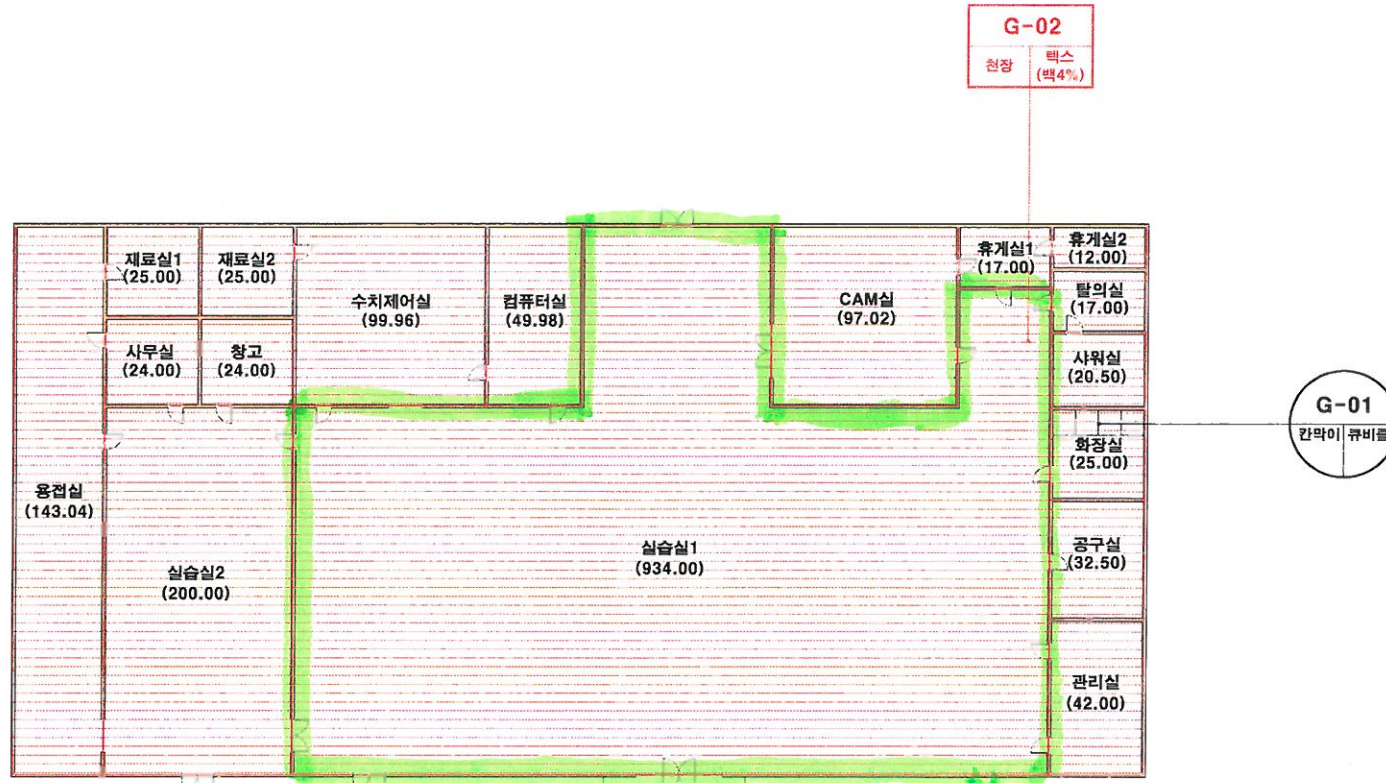

건축자재별 그림 범례

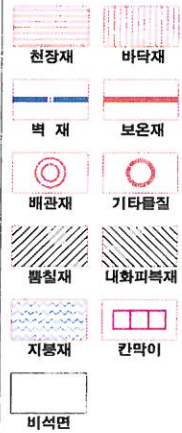

*건축자재 인식표



*건축명명

부안제일고등학교
(조선응용기계과)

*건축물 소재지

전북 부안군 행안면
춘천길 1

*도면번호

14-11-20-01

*석면조사기관

(주)알파석면연구소

*석면분석기관

(주)알파석면연구소

*조사일자

2014.11.20.

공사기간 2017.10.20.
석면건축자재 천장재
제거면적 912m²

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m²), 부피(m³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
G-02	실습실1 천장	텍스	용접실, 재료실1,2, 사무실, 창고, 실습실2, 수처리제어실, 컴퓨터실, 실습실1, CAM실, 휴게실1,2, 탈의실, 샤워실, 화장실, 공구실, 관리실 천장	면적(m²) : 934.00 부피(m³) : 37.36 길이(m) : 30.47 876.00m²	백석면	4%	8	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행