


2016. 8. 2 ~ 8. 30.
경포초 본관동 1층 전장벽의 전체 형치
※ 칸막이 (벽체 제외) 는 존재


< 군산경포초등학교 주4 본관동 1층 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	임계성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주4 C-1	1층 준비실 복도 천장	MV무늬텍스(천장재)	본관동 MV무늬텍스 천장재	97.20 m ²	벽석면	4%	11점	낮음	* 비산양과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수
주4 C-2	1층 화장실 복도 천장	— 지무늬텍스(천장재)	본관동 화장실 앞 — 지무늬텍스 천장재	—	—	—	—	낮음	* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리
주4 W-1	1층 방충살 벽	블라이트(벽재)	본관동 방충살, 과학실 벽재	66.00 m ²	벽석면	8%	11점	낮음	* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함
									* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행


*건축자재별 그림 범위

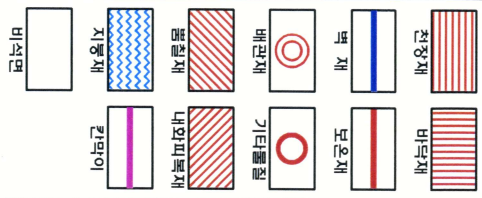

*건축자재 인식표



석면 함유 시료

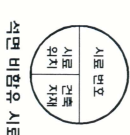

석면 비함유 시료

*건축물 명 :

주4 본관동

*건축물 소재지 :

전북 군산시 조촌동

백봉로 75

*석면 조사, 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.07

*층 구 분 : 지상1층

*동별 연면적 :

5,475.00 m²