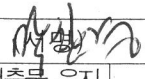
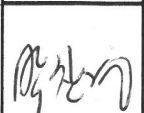
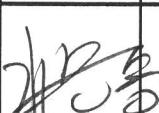


## 석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																		
건축물 주소지 전라북도 전주시 덕진구 무삼지로 67(전주인후초등학교)																		
건축 허가일(신고일)								준공일 1998-09-10, 2004-02-13										
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전주시 완산구 홍산로 111										
석면건축물안전관리인 성명 박찬경								석면건축물안전관리인 주소 전북 전주시 덕진구 무삼지로 67										
2. 석면건축자재 관리 내용																		
점검일 : 2017. 05. 23      점검자 : 박찬경 																		
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용			
		바인성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)						
천정재	본관1층	1	1	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	4	지속적인 유지관리			
벽체재료	본관1층WC	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	1	9	5	지속적인 유지관리			
천정재	본관1층외부계단	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	8	5	지속적인 유지관리			
벽체재료	본관2층WC	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	1	9	5	지속적인 유지관리			
천정재	본관2층	1	1	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	4	지속적인 유지관리			
천정재	본관3층	1	1	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	4	지속적인 유지관리			
벽체재료	본관3층WC	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	1	9	5	지속적인 유지관리			
천정재	본관4층	1	1	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	4	지속적인 유지관리			
벽체재료	본관4층WC	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	1	9	5	지속적인 유지관리			
천정재	본관5층	1	1	1	0	1	0	1	1	2	2	2	12	4	지속적인 유지관리			
천정재	본관5층옥탑	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	5	지속적인 유지관리			
벽체재료	본관5층WC	0	1	1	0	1	1	1	1	0	2	1	9	5	지속적인 유지관리			
보온재	본관5층기계실	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	8	5	지속적인 유지관리			
벽체재료	본관5층기계실	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	지속적인 유지관리			
천정재	강당1층	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	5	지속적인 유지관리			
천정재	강당2층	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	11	5	지속적인 유지관리			
천정재	신관2층	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	11	5	지속적인 유지관리			
천정재	신관3층	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	11	5	지속적인 유지관리			
천정재	신관4층	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	11	5	지속적인 유지관리			
										담		당		행정실장		교 장		결 재
3. 비고(특이사항 기재) : 일부 미미한 손상부분 테이프처리 등 보수완료														전결				