


< 산북초등학교 주2동 2층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
	주2동 1층 보일러실천장	텍스	1층-보일러실, 물품창고, 휴게실, 영양사실	225.56 m ²	백석면	7%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
주2동W-1	주2동 2층 사무실 벽	밤라이트	2층-전실, 사무실1~2, 창고1~2, 무대, 준비실	23.22 m ²	백석면	9%	7점	낮음	
			사무실 1, 2 벽						

*건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표

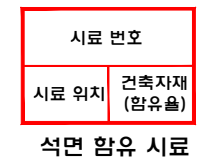

*건축물명:

산북초등학교
주2동

*건축물 소재지:

전라북도 군산시
원산북2길 29

*석면 조사 기관:

(주)진포환경컨설팅

*석면 분석 기관:

(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.08

*층 구분: 2층

*연면적: 1,060.55 m²