


*건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표

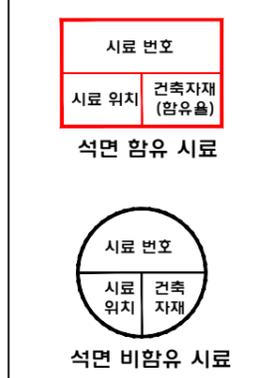

*건축물 명 :

산북초등학교 주1동
 *건축물 소재지 : 전라북도 군산시 원산북2길 29
 *석면 조사 기관 : (주)진포환경컨설팅
 *석면 분석 기관 : (주)진포환경컨설팅
 *조사일자 : 2014.08.08
 *층 구분 : 1층
 *연면적 : 1,674.39 m²

< 산북초등학교 주1동 1층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주1동C-1	주1동 1층 교장실천장	텍스	교장실	997.20 m ²	백석면	5%	10점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
주1동C-2	주1동 1층 복도천장	텍스	복도, 조작성, 방과후교실, 문서실, 행정실, 보건실, 다목적교실, 복지실		백석면	6%	11점	낮음	
주1동C-3	주1동 1층 숙직실옥실천장	밤라이트	욕실		백석면	8%	5점	낮음	
주1동C-4	주1동 1층 홀 천장	텍스	홀, 복도, 체육연수실, 교무실		백석면	4%	11점	낮음	
주1동C-5	주1동 1층 복도 천장	텍스	특별교실, 도서관, 컴퓨터실, 과학실, 예능실, 방송실	석면 불검출					
주1동W-1	주1동 1층 방과후교실 벽	밤라이트	방과후 교실	40.50 m ²	백석면	8%	8점	낮음	

***건축자재별 그림 범례**



***건축자재 인식표**



***건축물명 :**
산북초등학교 주1동

***건축물 소재지 :**
전라북도 군산시 원산북2길 29


***석면 조사 기관 :**
(주)진포환경컨설팅

***석면 분석 기관 :**
(주)진포환경컨설팅

***조사일자 :** 2014.08.08

***층 구분 :** 3층

***연면적 :** 1,637.02 m²

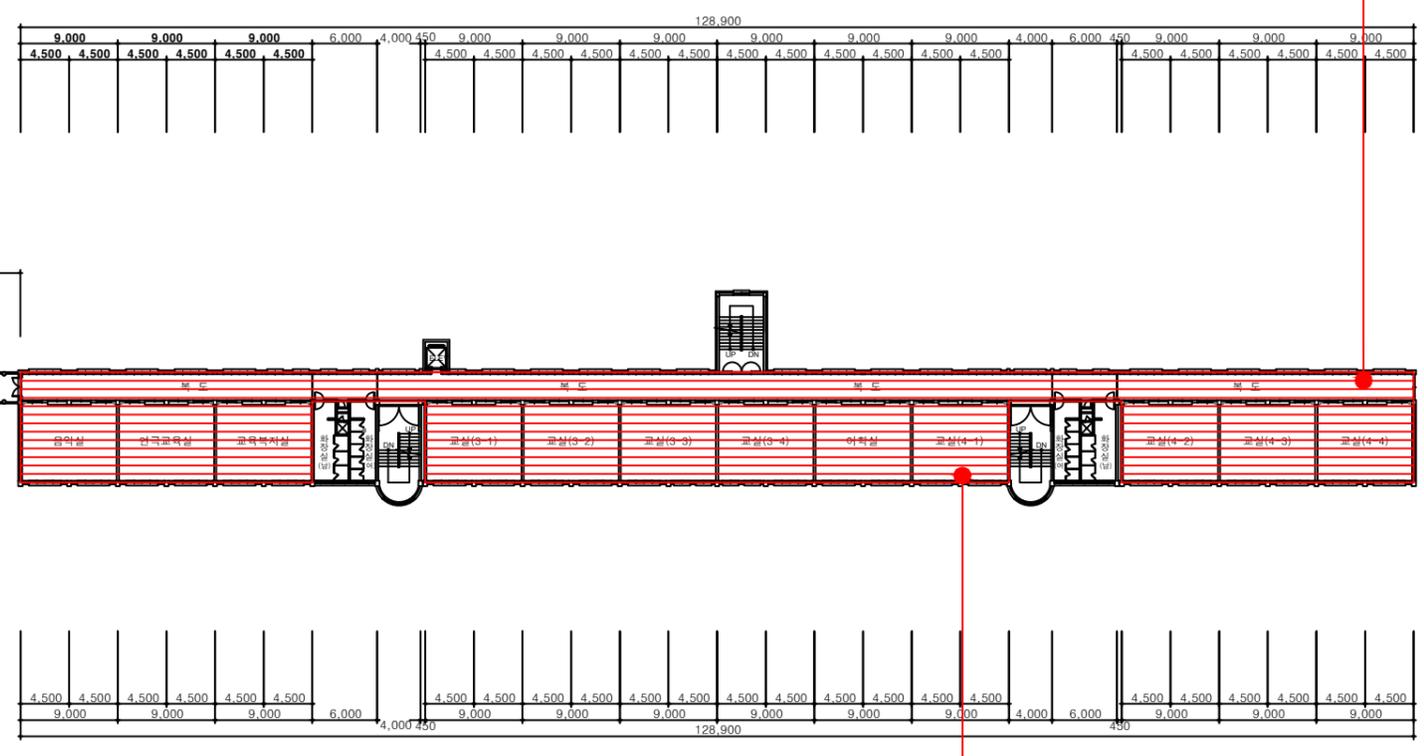

< 산북초등학교 주1동 3층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주1동C-8	주1동 3층 복도 천장	텍스	복도, 음악실, 연구교육실, 교육복지실, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4	1,158.03 m ²	백석면	4%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
주1동C-9	주1동 3층 4-1반 천장	텍스	복도, 3-3, 3-4, 여학실, 4-1		백석면	5%	11점	낮음	

