


재검증부분표시

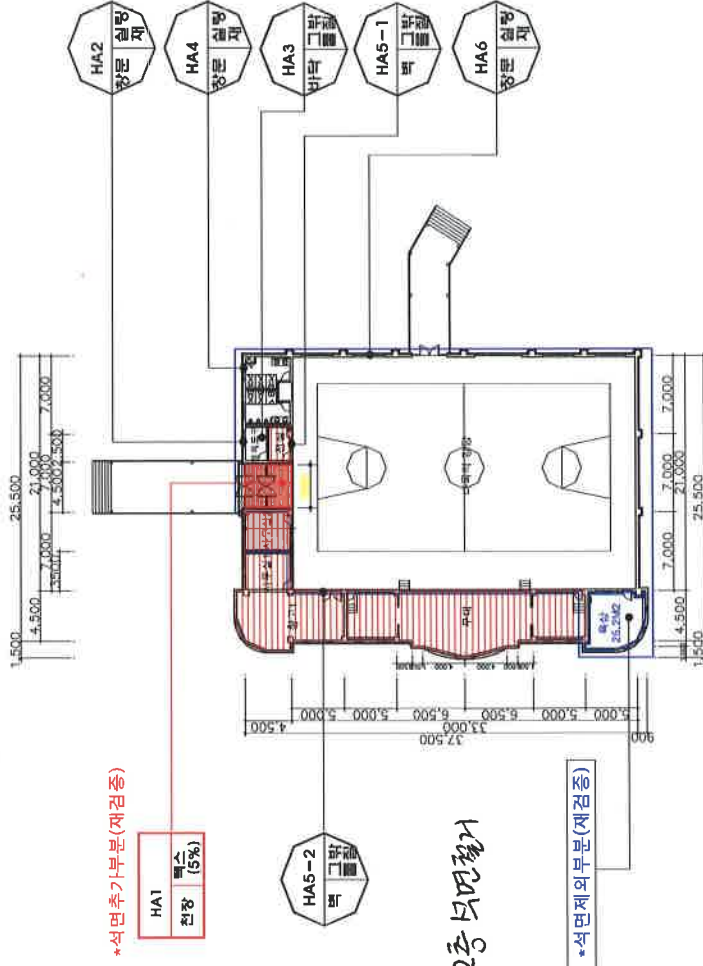

*석면추가(부분(재검증))

2021.1.18~2021.2.15

강남 및 배영환동 (주2동) 2층 비면적


(강남. 창고. 무대. 사무실. 사무실. 전방)

*석면제외부분(재검증)


산북초등학교 강당동 2F 평면도

| 시도 번호 | 시도 채취 위치 | 건축 자재 | 동원 불질 구역 | 석면 함유 자재 면적 | 석면 함유율(%) | 평가 점수 | 위험성 | 비고 |
|-------|----------|--------|----------|-----------------|-----------|-------|-----|---|
| 강당 | | | | | | | | |
| HA1 | 강당입구 | 벽스 | 강당입구 | 17.13=3.85*4.45 | 5 | 2 | 높음 | *비산성과 손상이 동시에 있는 경우 수상에 대한 보수 |
| HA2 | 체육도구실 창문 | 실방재 | 체육도구실 창문 | | | | | *석면 함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 |
| HA3 | 체육도구실 바닥 | 그밖의 불질 | 체육도구실 바닥 | | | | | *석면 함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 |
| HA4 | 여W/C 창문 | 실방재 | 여W/C 창문 | | | | | *건축물 유지보수 공사 시 석면 함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 관리수행 |
| HA5-1 | 강당 벽 | 그밖의 불질 | 강당 벽 | | | | | |
| HA5-2 | 강당 벽 | 그밖의 불질 | 강당 벽 | | | | | |
| HA6 | 강당 창문 | 실방재 | 강당 창문 | | | | | |

*건축자재별 그림 명례

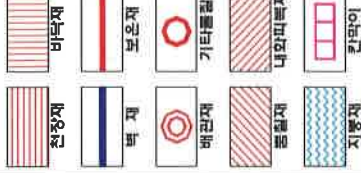

*건축자재 인식표



석면 비검역 시료

*건축물 명 :

산북초등학교

강당동

*건축물 소재지 :

전라북도 군산시

원산동 2길 29

*석면 조사 기관 :

(유)금강석면연구소

*석면 분석 기관 :

(유)금강석면연구소

*조사일자: 2020.10.12

*참 구 분 : 2층

*면적 : 1,060.55 m²