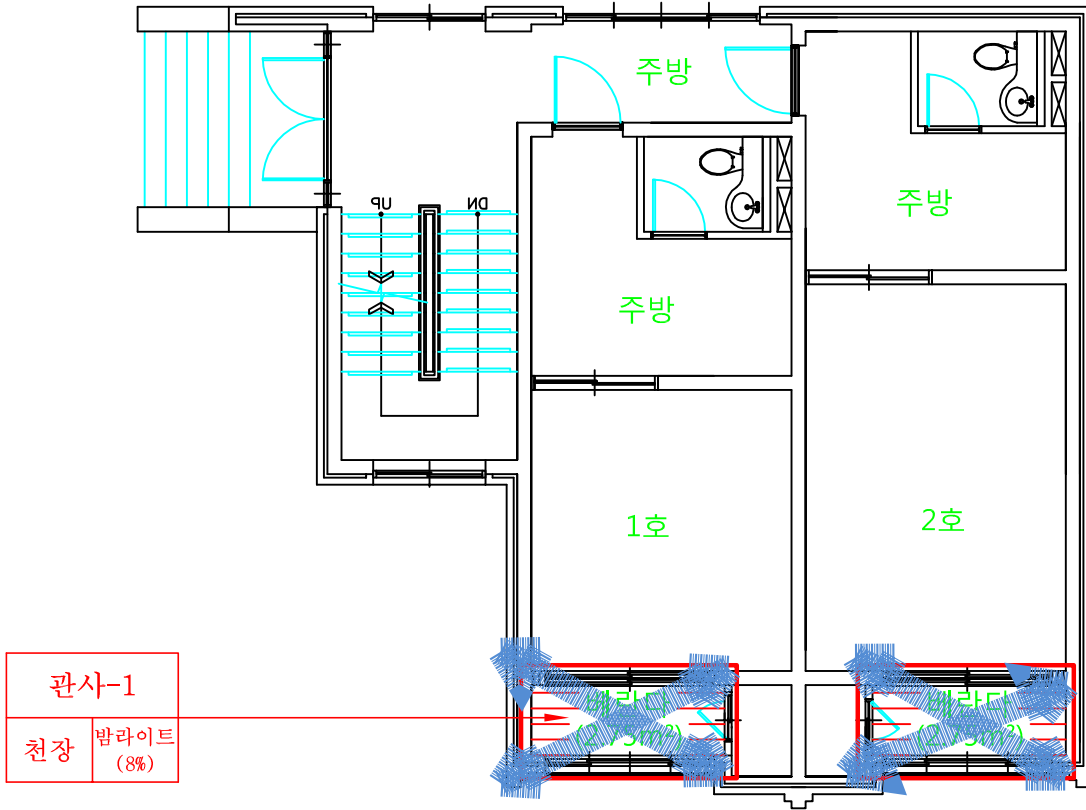














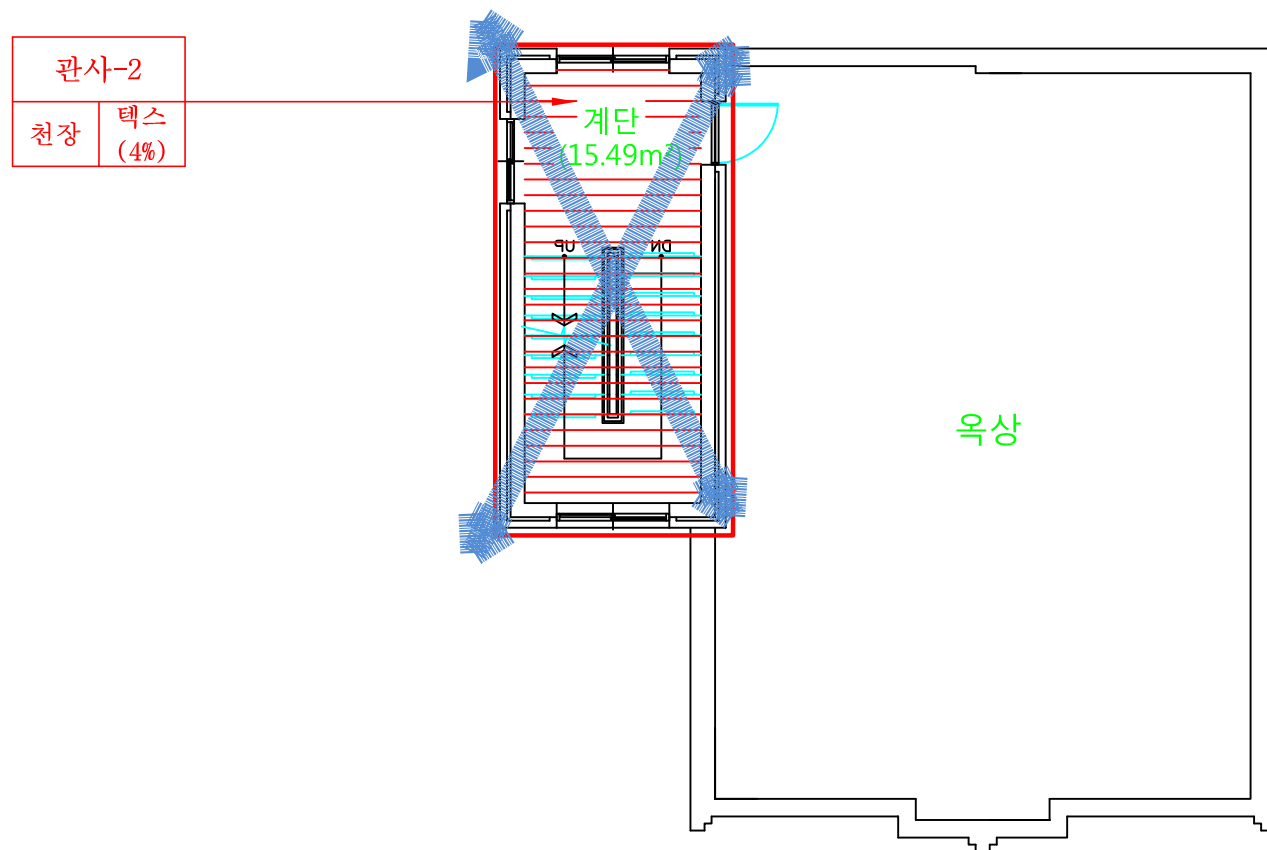


3-6 석면지도(관사 1층)

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <div></div> | 건축<br>자재명  | 그 림   | 건축<br>자재명   | 그 림   |
|  | 지붕재  |    | 바닥재   |  |
|  | 천장재  |    | 분무재<br>(뿔칠재)  |  |
|  | 벽재   |    | 내화<br>피복재   |  |
|  | 배관재<br>(보온)  |    | 칸막이   |  |
|  | 배관재<br>(연결)  |    | 비석면   |  |
|  | 기타<br>물질   |    |   |   |
|  | 시료위치   |   | 재 질   |   |
|  | 1. 천장재<br>2. 바닥재<br>3. 벽 재<br>4. 지붕재<br>5. 보온재<br>6. 단열재<br>7. 분무재<br>8. 개스킷<br>9. 내화피복재<br>10. 기타물질 |   | A. 텍 스<br>B. 슬레이트<br>C. 밤라이트<br>D. 석 고<br>E. 뿔 칠 재<br>F. 타 일<br>G. 유리섬유 |   |
|  | 건축자재 인식표   |   |   |   |
|           |  |  |   |   |
| 석면불검출  |  | 석면검출  |   |   |
|           |  | 검출구역  |   |   |

|      |           |      |        |                     |      |        |                |   |               |                                 |
|------|-----------|------|--------|---------------------|------|--------|----------------|---|---------------|---------------------------------|
| 시료번호 | 시료채취 장소   | 건축자재 | 동일구역   | 면적(m <sup>2</sup> ) | 석면종류 | 함유율(%) | 위해성평가<br>점수/등급 | 관리방안  | 현장주소<br>(기관명) | 전북 부안군 줄포면 줄포초교길 16<br>(줄포초등학교) |
| 관사-1 | 1호 베란다 천장 | 밤라이트 | 2호 베란다 | 5.50m <sup>2</sup>  | 백석면  | 8(%)   | 5(낮음)          | <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태><br>1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수<br>2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리<br>3)석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수<br>4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함<br>5)전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 | 도면번호          | 14-11-20-01                     |
|      |           |      |        |                     |      |        |                |   | 조사일자          | 2014. 11. 20                    |
|      |           |      |        |                     |      |        |                |   | 조사기관          | 석면스토리(주)                        |
|      |           |      |        |                     |      |        |                |   |               |                                 |

### 3-6 석면지도(권사 응답)



| 건축<br>자재명  | 그림 | 건축<br>자재명   | 그림 |
|--|----|---|----|
| 지붕재  |    | 바닥재   |    |
| 천장재  |    | 분무재<br>(뿜칠재)  |    |
| 벽재   |    | 내화<br>피복재   |    |
| 배관재<br>(보온)  |    | 칸막이   |    |
| 배관재<br>(연결)  |    | 비석면   |    |
| 기타<br>물질   |    |   |    |
| 시료위치   |    | 재 질   |    |
| 1. 천장재<br>2. 바닥재<br>3. 벽 재<br>4. 지붕재<br>5. 보온재<br>6. 단열재<br>7. 분무재<br>8. 개스킷<br>9. 내화피복재<br>10. 기타물질 |    | A. 텍 스<br>B. 슬레이트<br>C. 밤라이트<br>D. 석 고<br>E. 뿜 칠 재<br>F. 타 일<br>G. 유리섬유 |    |
| 건축자재 인식표   |    |   |    |
|  |    |   |    |
| 석면불검출  |    | 석면검출  |    |
|  |    | 검출구역  |    |

[illegible]