


< 군산 금암초등학교 주1 식당.조리실동 >

*슬레이트 경이음 경사각 : (1.1),(1.16) 적용

시공 번호	시공 채취 위치	건축 지재	동일 물질 구역	석면 함유 지재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-3	조리실 천장	방라이트(천장재)	조리실 방라이트 천장재 전체	69.93 m ²	백석면	8%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축지재 또는 슬라이트에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축지재 또는 슬라이트가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축지재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 슬라이트 또는 지재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
R-1	창고 지붕	슬레이트(지붕재)	다목적실, 창고 슬레이트 지붕재 전체	241.44 m ²	백석면	13%	7점	낮음	
P-1	식품보관창고 칸막이	방라이트(칸막이)	식품보관창고, 영양사무실 방라이트 칸막이	24.71 m ²	백석면	11%	8점	낮음	

*건축지재별 그림 범위

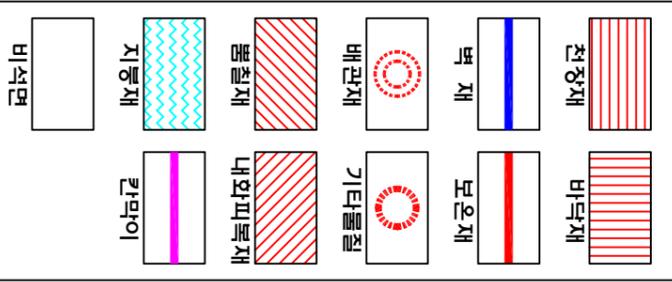

*건축지재 인식표



- *건축물명 : 주1 식당.조리실동
- *건축물 소재지 : 전북 군산시 서수면 향동서로 351-8
- *석면 조사.분석 기관: (주)진포환경컨설팅
- *조사일자: 2014.07.31
- *중 구분 : 지상1층
- *동별 연면적 : 253.24 m²