


C - 5
전 장
벽석면 6%

< 군산 금암초등학교 부5 화장실동 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C - 5	화장실 천장	텍스(천장재)	화장실 텍스 천장재	22.62 m ²	벽석면	6%	11점	낮음	<div>* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</div> <div>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</div>

*건축자재별 그림 범위

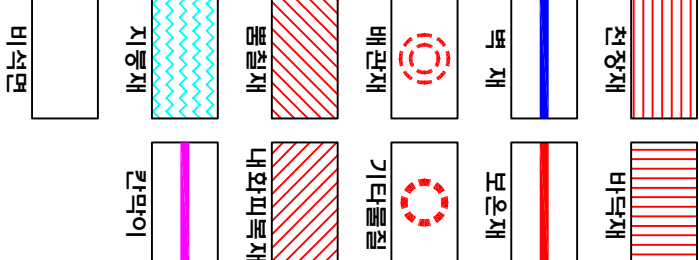

*건축자재 인식표

시료 번호
시료 위치 건축자재
(함유물)

석면 함유 시료



석면 비함유 시료

*건축물 명 :

부5 화장실동

*건축물 소재지 :

전북 군산시 서수면

항동서로 351-8

*석면 조사·분석 기관:

(주)진보환경건설링

*조사일자: 2014.07.31

*층 구분 : 지상1층

*동별면적 :

22.62 m²