

# 건축물 석면 지도

[ 대야초등학교(승리관) ]

전북 군산시 대야면 대야관통로 141-13



(주) 알 파 석 면 연구 소


Alpha an institute

전주시 덕진구 들사평로 12(덕진동1가)

TEL: (063) 291-8836

FAX: (063) 291-8332

# 대야초등학교(승리관) 1층

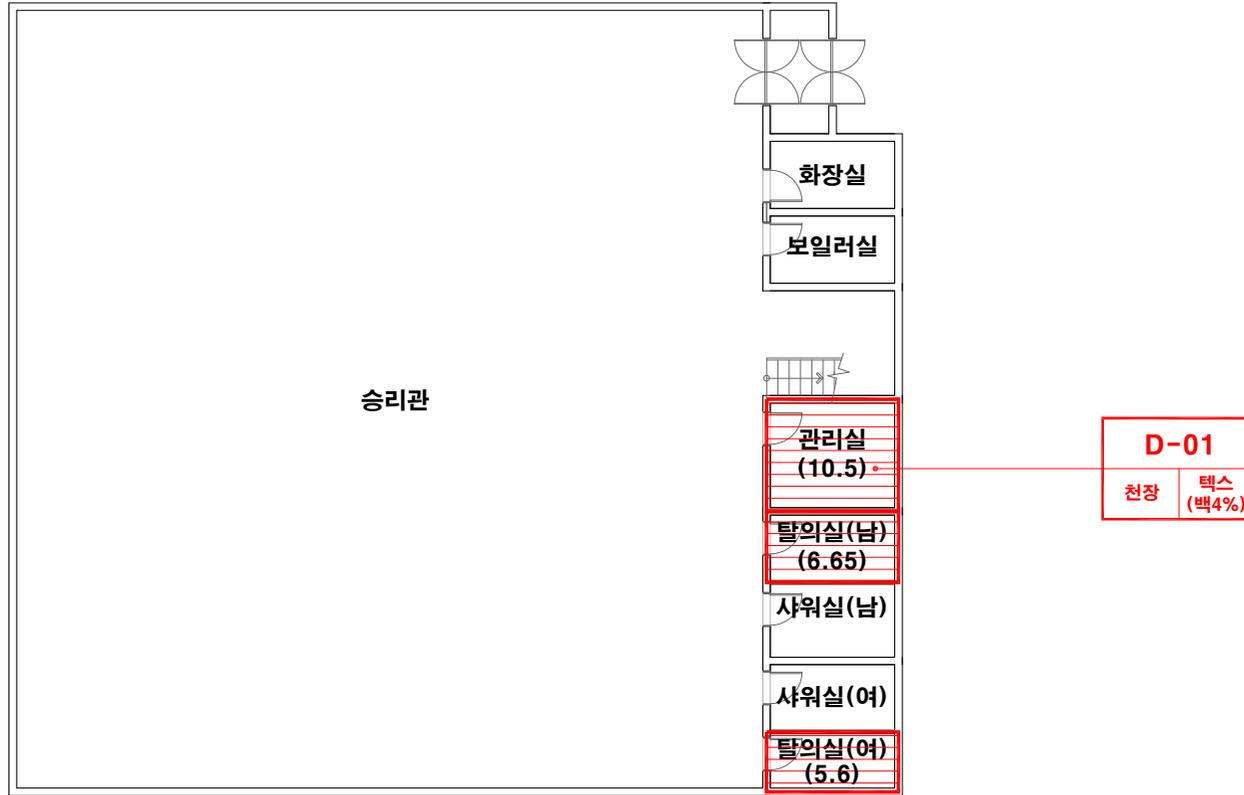

### 건축자재별 그림 범례

-  천장재
-  바닥재
-  벽재
-  보온재
-  배관재
-  기타물질
-  뽐칠재
-  내화피복재
-  지붕재
-  칸막이
-  비석면

### \*건축자재 인식표



\*건축물명 : 대야초등학교(승리관)

\*건축물소재지 : 전북 군산시 대야면 대야관동로 141-13  
\*도면번호 : 14-08-11-01


\*석면조사기관 : (주)알파석면연구소

\*석면분석기관 : (주)알파석면연구소

\*조사일자 : 2014.08.11.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m <sup>2</sup> ), 부피(m <sup>3</sup> ), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
D-01	1층 관리실 천장	텍스	1층 관리실, 탈의실(남,여) 천장	22.75 m <sup>2</sup>	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1)비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사등 건축을 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

# 대야초등학교(승리관) 2층

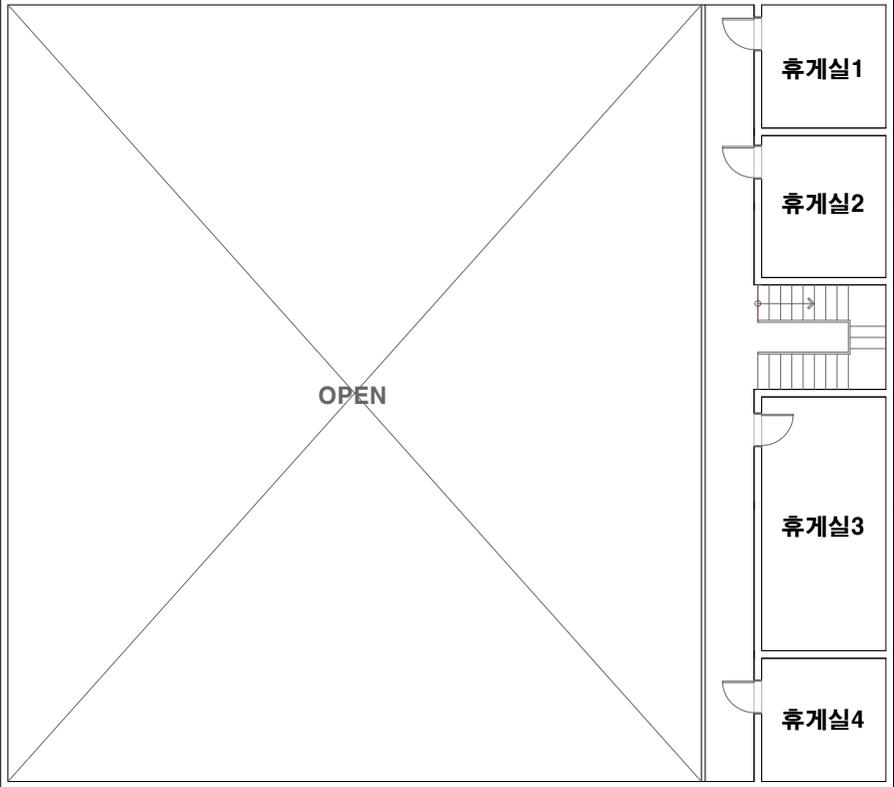

**건축자재별 그림 범위**

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물질
뿔칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
비석면	

**\*건축자재 인식표**

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (항유유)

석면 함유 시료

시료 번호	
시료 위치	건축 자재

석면 비함유 시료

- \*건축물명 : 대야초등학교(승리관)
- \*건축물소재지 : 전북 군산시 대야면 대야관동로 141-13
- \*도면번호 : 14-08-11-02
- \*석면조사기관 : (주)알파석면연구소
- \*석면분석기관 : (주)알파석면연구소
- \*조사일자 : 2014.08.11.