


< 군산금광초등학교 강당동 1층 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-5	식당 천장	텍스	식당, 창고	218.77	백색면	5%	11점	낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</li> <li>석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</li> <li>석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</li> <li>석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</li> <li>건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</li> </ul>
C-2	연결통로 천장	텍스	1,2층 연결통로	55.1	백색면	3%	11점	낮음	
C-9	연결통로 천장	텍스			백색면	4%	11점	낮음	

\*건축자재별 그림 범위



\*건축자재 인식표

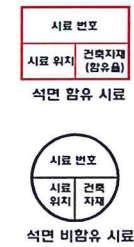

\*건축물명 :

군산금광초등학교 강당동

\*건축물 소재지 :

전라북도 군산시 대학로 114-12

\*석면 조사 기관 :

(주)진포환경컨설팅

\*석면 분석 기관 :

(주)진포환경컨설팅

\*조사일자 : 2014.08.4

\*층 구분 : 1층

\*연면적 : 752.7 m<sup>2</sup>