

창고

화장실

2018. 7. 19. ~ 2018. 8. 6.
부속 화장실 창고, 현관 석면철거 참고


< 군산금광초등학교 부속 건물 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
C-10	화장실 창고 천장	빔라이트	창고, 현관	43.41	백석면	12%	5점	낮음	<ul style="list-style-type: none"> * 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표

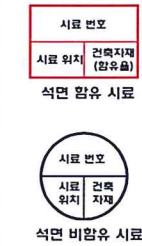

*건축물명 :
군산금광초등학교
부속건물

*건축물소재지 :
전라북도 군산시
대학로 114-12

*석면조사기관:
(주)진포환경컨설팅

*석면분석기관:
(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.4

*창구번호: 지하층

*면적: 160.12 m²