


부5 R-1
지정
슬레이트
벽적면 12%

< 군산성산초등학교 부5 창고동 >

시공 번호	시공 재차 위치	건축 자재	동일 물품 구역	석면 함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유율(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
부5 R-1	창고동 보일러실 지붕	슬레이트(지붕재)	창고동 슬레이트 지붕재	6.60 m ²	벽적면	12%	8점	낮음	<div>* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</div> <div>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</div>

* 건축자재별 그림 범위

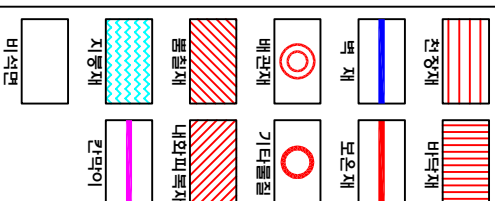

* 건축자재 인식표

시공 번호
시공 위치
건축자재 (함유율)

석면 함유 시공



석면 비함유 시공

* 건축 물 명 :

부5 창고동

* 건축물 소재지 :

전북 군산시 성산면

동군산로 39

* 석면 조사 분석 기관 :

(주)진포환경건설팀

* 조사일자 : 2014.08.13

* 창 구 분 : 지상 1층

* 동별연면적 :

31.40 m²