


무장초등학교(유치원)



건축자재별 그림 범례

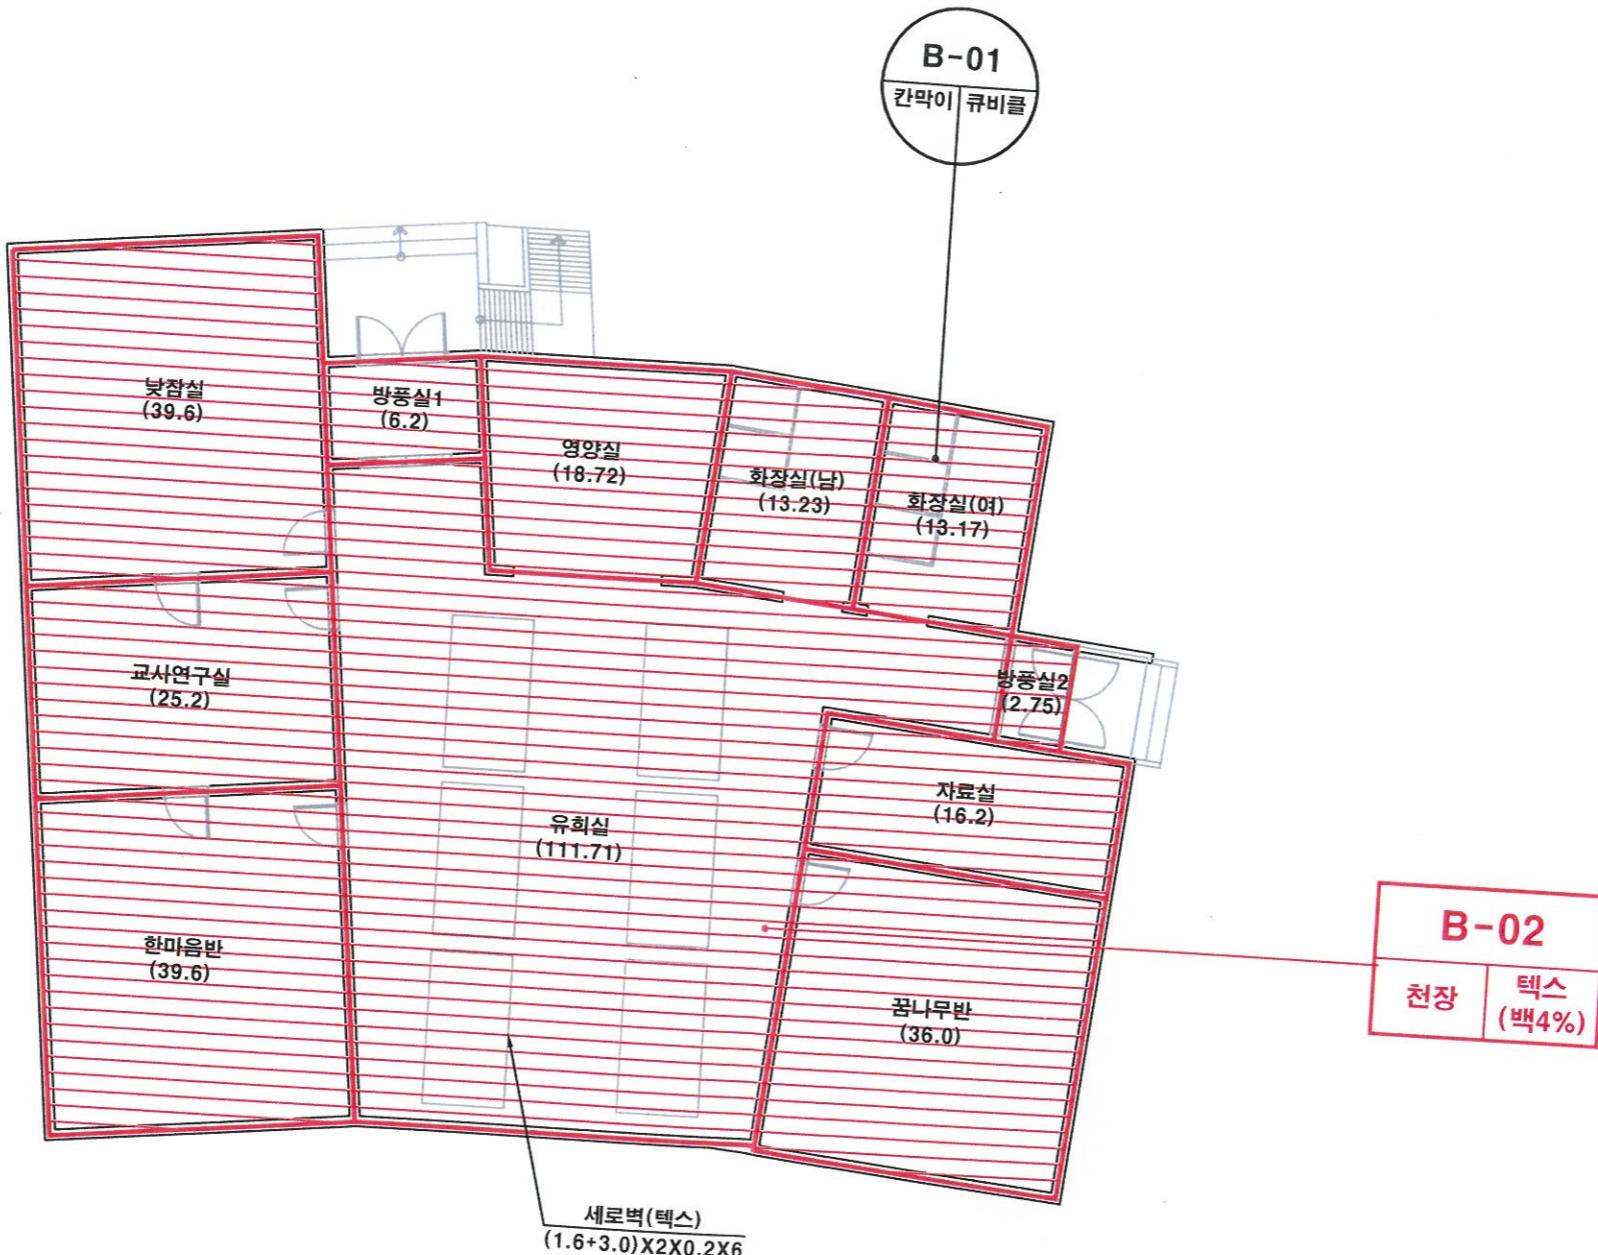

*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치 건축자재 (합유율)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치 건축 자재

석면 비함유 시료

*건축물 명:
무장초등학교(유치원)

*건축물 소재지:
전북 고창군 무장면
무장초등길 24

*도면 번호:
14-09-04-01

*석면 조사 기관:
(주)알파석면연구소

*석면 분석 기관:
(주)알파석면연구소

*조사일자:

| 시료 번호 | 시료 채취 위치 | 건축 자재 | 동일 물질 구역 | 면적(m ²) , 부피(m ³) , 길이(m) | 관리 방안 | | | | |
|-------|----------|-------|--|---|-------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | | | 석면 종류 | 석면 함유량(%) | 위해성 평가 점수 | 위해성 등급 | |
| B-02 | 유희실 천장 | 텍스 | 낮잠실, 교사연구실, 한마음반, 영양실, 방풍실1,2, 화장실(남,여), 자로실, 유희실, 꿈나무반 천장, 유희실 세로벽 추가 | 333.42 m ² | 백석면 | 4% | 10 | 낮음 | <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 하기 |