




## < 군산명화학교 주5 별관동 2층 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주5 C-3	2층 고3-1반 천장	텍스(천장재)	별관동 2층 교실 텍스 천장재	708.13 m <sup>2</sup>	백석면, 갈석면	5%, 2%	11점	낮음	<div>* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리</div> <div>* 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수</div> <div>* 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함</div> <div>* 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행</div>

### \* 건축자재별 그림 범례

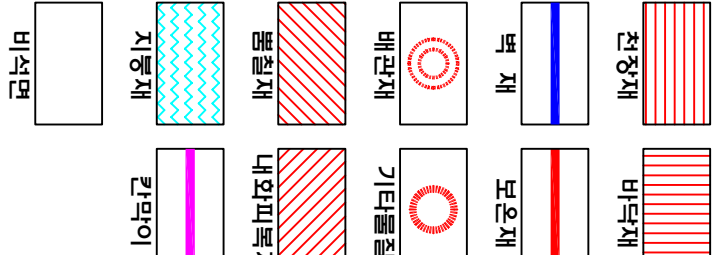

### \* 건축자재 인식표

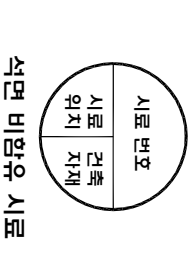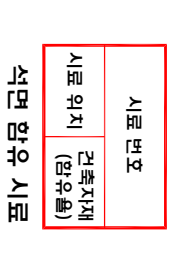

### 석면 비함유 시료

\* 건축물 명 : 주5 별관동  
\* 건축물 소재지 : 전북 군산시 나운동 상나운1길 37  
\* 석면 조사, 분석 기관: (주)진포환경권설행  
\* 조사일자: 2014.08.05  
\* 층 구분 : 지상2층  
\* 동별면적 : 2,228.26 m<sup>2</sup>