


시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
주5 C-1	1층 놀이지료실 천장	텍스(천장재)	별관동 1층, 2층, 옥탑층 텍스 천장재	787.00 m ²	백색면, 갈색면	5%, 2%	11점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
주5 C-2	1층 화장실앞 복도 천장	텍스(천장재)	별관동 1층, 2층 화장실앞 복도 천장	-	-	-	-	-	
주5 P-1	1층 복도 벽	발라이트(벽재)	별관동 1층 실습실 복도 벽재	76.41 m ²	백색면	8%	9점	낮음	

< 군산명화학교 주5 별관동 1층 >


*건축자재별 그림 범례

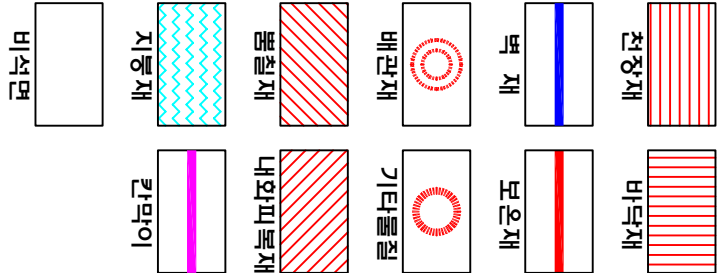

*건축자재 인식표



석면 함유 시료

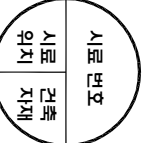

석면 비함유 시료

*건축물명 :

주5 별관동

*건축물소재지 :

전북 군산시 나운동

상나운1길 37

*석면 조사·분석 기관:

(주)진표환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.05

*층 구분 : 지상1층

*동별면적 :

2,228.26 m²