



남원국악예술고등학교(후관) 1층



시료 번호	시료 제작 위치	검증 대상	동일 품질 구역
8-02	1층 청손실1 전경	벽 스	1층 청손실1, 청손실2, 청고2, 식생밀원 전경
8-03	1층 건공학습실1 전경	벽 스	1층 건강체육관1, 건강체육관2, 복도, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 전경

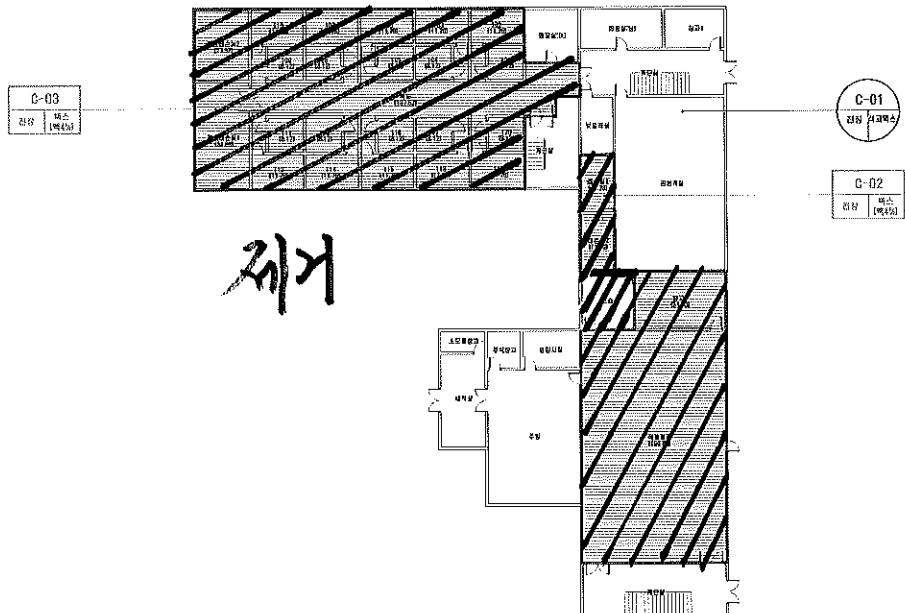


## 남원국악예술고등학교(후관) 2층

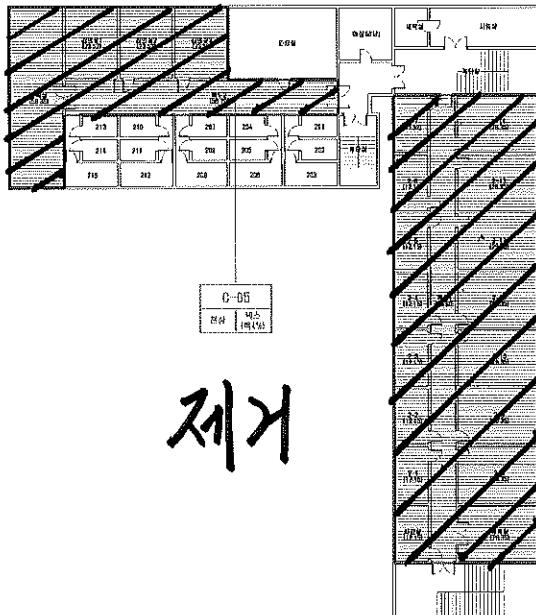



건축자재별 그림 번호	
전경재	마티재
벽재	도로재
페인재	거터클립
필름재	내화마이크재
지붕재	간미아
•건축자재 인식표	
시료 번호	
제작일	제작자
식면 일정 시료	
시료 번호	
제작일	제작자
식면 비밀유 시료	
•건축 물 명 : 남원국악예술고등학교 (후관)	
•건축물 소재지 : 전북 남원시 용성로 323	
•도면 번 호 : 14-09-38-02	
•설면 조사 기관 : (주)월파식면연구소	
•설면 분석 기관 : (주)월파식면연구소	
•조사일자 : 2014.09.30.	

시료 번호	시료 개착 위치	건축 자재	총 일정 구역	면적(m <sup>2</sup> ), 높이(m), 높이(m)	설면 종류	설면 임금(%)	위생 경기 험수	위생 증명	관리 책임
C-04	2층 복도1 천장	벽 스	2층 복도1, 유계실, 시강실, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14 천장	389.80 m <sup>2</sup>	벽식면	4%	10	보증	설면임금 건축자재의 관리자인 손상 가능성이 보증(상대)
C-05	2층 복도2 천장	벽 스	2층 복도2, 강의실1, 강의실2, 강의실3, 음악실 천장	185.54 m <sup>2</sup>	벽식면	4%	9	보증	설면임금 건축자재가 손상이 되는 경우 손상에 대한 보수 설면임금 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 설면임금 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 설면임금 건축자재를 원칙적으로 손상시키지 않도록 하 설면임금 건축자재를 원칙으로 손상시키지 않도록 하 설면임금 건축자재를 원칙으로 손상시키지 않도록 하

남원국악예술고등학교(후관) 3층

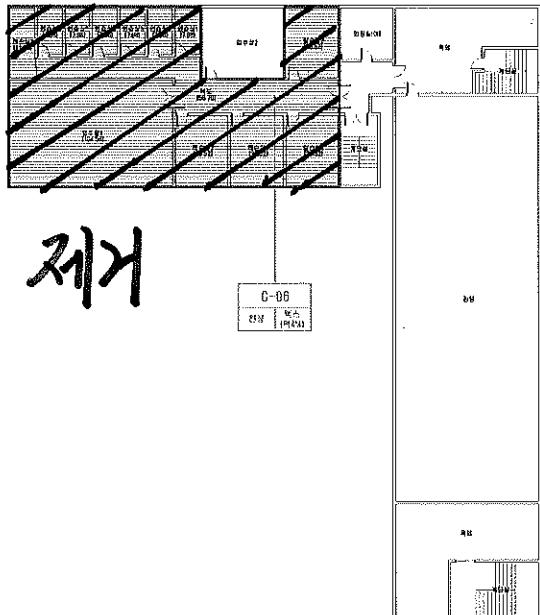

## 남원국악예술고등학교(매점) 1층

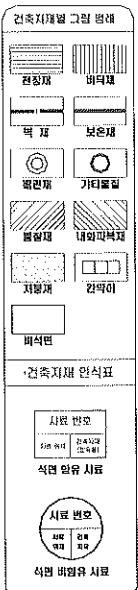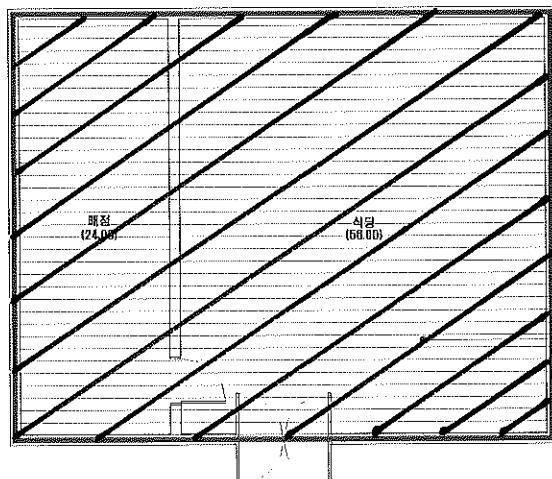

• 건축물 명 : 남원국악예술고등학교  
[매점]

• 건축물 소재지 : 전북 남원시 읍성로 323

• 도면 번호 : 14-09-30-01

• 서면 조사 기관 : 주일미식면연구소

• 서면 분석 기관 : 주일미식면연구소

• 조사일자 : 2014.09.30

서류 번호	서류 채취 위치	건축 자재	동일 평질 구역	면적(m <sup>2</sup> ), 부피(m <sup>3</sup> ), 높이(m)	설명 종류	식재 일정일(년)	판매상 경기 접수	판매상 등급	관리 명인
B-01	1층 식당 천장	여 스	1층 식당, 매점 천장	60.00 m <sup>2</sup>	벽식면	4%	8	낮음	이면필름 건축자재의 감자적인 손상 가능성이 낮은 경우 1)비신실과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2)식재현장 유 건축자재 또는 설비에 대한 기술적인 유치원 3)식재현장 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4)식재현장 유 건축자재를 안전하게 관리하기 위해 5)전기설비(전기기구) 유 건축자재 유치원으로 수급사에서 시장현장유 보는 자체기 관리감사, 식재의 비산방지 및도록 책임수행